

ステラ、プレオプラス、シフォン、レックスのリコールについて

令和6年9月20日、株式会社SUBARUにステラ、プレオプラス、シフォン、レックスを供給しております
ダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5540	リコール開始日	令和6年9月20日
不具合の部位(部品名)	座席(取付けボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前部座席において、取付けボルトの締付けが不適切であったため、走行中の振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、取付け部から異音が発生し、そのまま使用を続けるとボルトが脱落し、最悪の場合、衝突時に座席が動き、本来の乗員保護性能を発揮できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを指示トルクで適切に締付ける。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	5BA-LA650F 6BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0002050～LA650F-0013550 令和元年10月7日～令和5年9月27日	11,435	
	5BA-LA660F 6BA-LA660F		LA660F-0000976～LA660F-0006110 令和元年10月7日～令和5年9月27日	5,103	
	DBA-LA150F 5BA-LA150F	「ステラ」	LA150F-2604447～LA150F-2611830 令和2年4月10日～令和5年6月21日	7,365	
	DBA-LA160F 5BA-LA160F		LA160F-2602242～LA160F-2605790 令和2年4月10日～令和5年6月21日	3,549	
	5BA-LA350F	「プレオ プラス」	LA350F-0011626～LA350F-0019277 令和2年4月10日～令和5年10月4日	7,649	
	5BA-LA360F		LA360F-0004334～LA360F-0007260 令和2年4月10日～令和5年10月3日	2,926	
	5BA-A201F	「レックス」	A201F-0000053～A201F-0002295 令和4年11月2日～令和5年9月27日	2,228	
(計11型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月7日～令和5年10月4日	(計 40,255 台)		